



Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»

644109, Россия, г. Омск, ул. Молодова, д. 16, помещ. 14П

тел: +7 (3812) 633-011

e-mail: office.favoritnk@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ФАВОРИТ»

П.А. Рубаненко

2025 г

« 11 »



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 616/94

по техническому диагностированию внутридомового газового
оборудования, расположенного по адресу:

ул. Бульвар Петухова, 5

Представитель заказчика
ООО «УК «Светлоград»



г. Омск

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Вводная часть
1.1	Основания для проведения технического диагностирования
1.2	Сведения об организациях, проводившей техническое диагностирование
1.3	Сведения о специалистах, производивших техническое диагностирование внутридомового газового оборудования
2	Сведения о заказчике
3	Цель технического диагностирования
4	Сведения о рассмотренных, в процессе диагностики, документах
5	Выводы и заключения
	Приложение 1. Протокол ВИК состояния газового оборудования и газопровода
	Приложение 2. Протокол проверки на герметичность
	Приложение 3. Протокол проверки работоспособности функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры
	Приложение 4. Протокол проверки ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода
	Приложение 5. Протокол проверки твердости металла газопровода
	Приложение 6. Протокол проверки пассивной защиты газопровода
	Приложение 7. Протокол проверки отсутствия контакта (газопровод-гильза)
	Приложение 8. Протокол проведения капиллярного контроля
	Приложение 9. Копии удостоверений специалистов производственной лаборатории и лиц ответственных за проведение технического диагностирования
	Приложение 10. Свидетельство об аттестации производственной лаборатории
	Приложение 11. Перечень оборудования
	Дефектная ведомость

1. Вводная часть

1.1. Основания для проведения технического диагностирования:

Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013. №613 «Об утверждении «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», зарегистрированного в Минюсте России 18.04.2014 №32028, утвержденный во исполнение и в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года №410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", согласно договору:

№ 08р/5-14 от 22.02.2019 г.

1.2. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование.

Название организации	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
Юридический адрес	г. Омск, ул. Молодова, д. 16, помещ. 14П
Почтовый адрес	644109 г. Омск, ул. Молодова, д. 16, помещ. 14П
Телефон	633-011
Факс	+7 (3812) 633-011
E-mail	office.favoritnk@gmail.com
Руководитель организации	Рубаненко Павел Александрович

1.3. Сведения о специалистах, производивших техническое диагностирование внутридомового газового оборудования:

ФИО	Данные последней аттестации, № удостоверения, кем выдано
Межевикин Константин Евгеньевич	Квалификационное удостоверение №0034-78263-2024 № НОАП-0034. Выдано ООО «НУЦ «Качество» до 12.09.2028 г.
Данилов Михаил Владимирович	Квалификационное удостоверение №01-10857-2-1-24-33 Выдано ООО «ИНТЕКО» 29.08.2024
Хахалев Виктор Александрович	Квалификационное удостоверение №0068-0580 №НОАП-0068. Выдано ООО «Научно-технический центр «Промышленные технологии» до 28.03.2028

2. Сведения о заказчике:

Заказчик (юридическое или физическое лицо)	ООО «УК «Светлоград»
Адрес Заказчика	г. Омск, ул.4-я Поселковая, д.26, оф.5А
Телефон	+7(3812) 60-65-91

3. Цель технического диагностирования

3.1. Определение фактического технического состояния внутридомового газового оборудования и его составных частей.

3.2. поиск и определение неисправностей внутридомового газового оборудования.

3.3. Определение возможности дальнейшего использования внутридомового газового оборудования.

4. Сведения о рассмотренных, в процессе диагностики, документах

№	Наименование документа	Примечание
1	Проект	Не предоставлен
2	Эксплуатационный паспорт	Не предоставлен
3	Сведения о ранее проведенных технических обслуживаниях	
4	Договор на техническое обслуживание	

5. Выводы и заключения

5.1. Неисправности, выявленные в процессе технического диагностирования по адресу:
ул. Бульвар Петухова, 5

№ пп	Место расположения (наименование оборудования)	Наименование неисправности	Срок устранения неисправностей (рекомендуемый)
1	Внутренний газопровод в подъезде №1	- Касание газопровода с электропроводом над кв. №7	1 год
		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом	1 год
		- Разрушение заделки гильзы между 1-м и 2-м этажом	1 год
2	Внутренний газопровод в подъезде №2	- Касание газопровода с электропроводом над кв. №26 и №27	1 год
		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом	1 год
		- Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №26	1 год
3	Внутренний газопровод в подъезде №3	- Касание газопровода с электропроводом над кв. №46 и №48	1 год
		- Касание газопровода с электропроводом между 1-м и 2-м этажом	1 год
		- Контакт газопровод-гильза между 1-м и 2-м этажом	3 мес.
4	Внутренний газопровод в подъезде №4	- Касание газопровода с электропроводом над кв. №66	1 год
		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом	1 год
		- Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №68	1 год

5.2. Дальнейшее использование внутридомового газового оборудования допустимо при условии устранения выявленных неисправностей, указанных в п.5.1

5.2.1. Использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с не устраненными дефектами, выявленными в ходе технического диагностирования и отраженными в дефектной ведомости, не допускается.

5.2.2. Состав группы специалистов, проводивших техническое диагностирование, не несет ответственности за техническое состояние внутриквартирного газового оборудования, тех квартир (помещений), куда не предоставлен доступ собственниками (жильцами).

5.3. Рекомендации по обеспечению безопасного использования и улучшению условий эксплуатации внутридомового газового оборудования:

- устранить выявленные неисправности в полном объеме;
- соблюдать сроки технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

обеспечить выполнение требований, установленных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и

- внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410

5.4. По результатам работ по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, расположенного по адресу:


ул. Бульвар Петухова, 5

продлить срок дальнейшей безопасной эксплуатации обследованного оборудования на 5 (пять) лет.

5.5. Следующее техническое диагностирование внутридомового газового оборудования провести до июня 2030 года.

5.6. Данное заключение является неотъемлемой частью эксплуатационной технической документации многоквартирного дома (МКД).

Начальник ЛНК

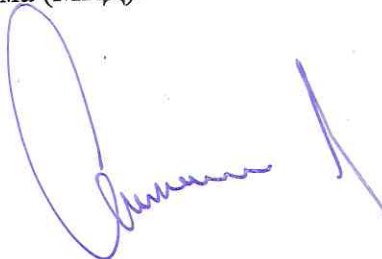

К.Е. Межевикин

ПРОТОКОЛ №1-1

Визуально-измерительного контроля состояния газового оборудования и газопровода.

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1 к-во этажей 5

Газопровод выполнен из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75

Количество Ø20-17 шт

Количество Ø40-4 шт

Протяженность газопровода - 63,6 м

Визуально-измерительный контроль выполнен согласно РД 03-606-03; СП 62.13330.2011;
ГОСТ

16037-80.

Геометрические размеры сварных швов соответствуют ГОСТ 16037-80

Выявленные замечания:

-Касание газопровода с электропроводом над кв. №7

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №1-2

Проверка на герметичность

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1

к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №1-3

Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1


к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №1-4

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025гОбъект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5Подъезд № 1 к-во этажей 5

Произведена проверка измерение толщины стенки трубы прибором – толщиномер ультразвуковой А1207:

Таблица измерений УЗТ


Место контроля по длине трубы	№ замеров			
	1	2	3	4
Труба ДУ 40	3.19	4.55		

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

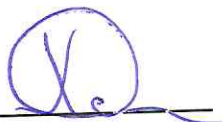

ПРОТОКОЛ №1-5

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025гОбъект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5Подъезд № 1 к-во этажей 5

Произведена проверка измерение твердости металла газопроводов прибором – твердомер ультразвуковой ТКМ-459М

Таблица измерений твердости металла

Место контроля	Ср значение твердости НВ
Труба Ду 40	115

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №1-6

Проверка пассивной защиты газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1 к-во этажей 5


Произведена проверка пассивной защиты газопровода визуальным методом

Выявление замечания:

-Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

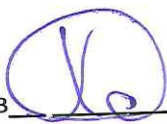

ПРОТОКОЛ №1-7

Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1

к-во этажей 5


Контроль выполнен индикатором состояния электроизолирующих соединений

Выявление замечания:

-Разрушение заделки гильзы между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

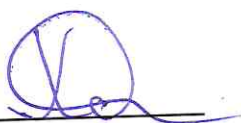

ПРОТОКОЛ №1-8

Проверка капиллярного контроля

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 1

к-во этажей 5

Контроль капиллярным методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 18442-80

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №2-1

Визуально-измерительного контроля состояния газового оборудования и газопровода.

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2 к-во этажей 5

Газопровод выполнен из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75

Количество Ø20-18 шт

Количество Ø40-4 шт

Протяженность газопровода - 64,7 м

Визуально-измерительный контроль выполнен согласно РД 03-606-03; СП 62.13330.2011;
ГОСТ

16037-80.

Геометрические размеры сварных швов соответствуют ГОСТ 16037-80

Выявленные замечания:

-Касание газопровода с электропроводом над кв. №26 и №27

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №2-2

Проверка на герметичность

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2


к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №2-3

Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд №2

к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №2-4

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025гОбъект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5Подъезд № 2к-во этажей 5Произведена проверка измерение толщины стенки трубы прибором – толщиномер
ультразвуковой А1207:

Таблица измерений УЗТ

Место контроля по длине трубы	№ замеров			
	1	2	3	4
Труба ДУ 40	4.29	4.18		

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №2-5

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2

к-во этажей 5

Произведена проверка измерение твердости металла газопроводов прибором – твердомер ультразвуковой ТКМ-459М

Таблица измерений твердости металла


Место контроля	Ср значение твердости НВ
Труба Ду 40	114

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

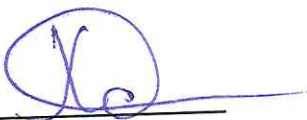

ПРОТОКОЛ №2-6

Проверка пассивной защиты газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2 к-во этажей 5

Произведена проверка пассивной защиты газопровода визуальным методом

Выявление замечания:

-Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №2-7

Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2

к-во этажей 5


Контроль выполнен индикатором состояния электроизолирующих соединений

Выявление замечания:

-Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №26

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №2-8

Проверка капиллярного контроля

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 2

к-во этажей 5

Контроль капиллярным методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 18442-80

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-1

Визуально-измерительного контроля состояния газового оборудования и газопровода.

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3 к-во этажей 5

Газопровод выполнен из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75

Количество Ø20-20 шт

Количество Ø40-4 шт

Протяженность газопровода - 75,6 м

Визуально-измерительный контроль выполнен согласно РД 03-606-03; СП 62.13330.2011;
ГОСТ

16037-80.


Геометрические размеры сварных швов соответствуют ГОСТ 16037-80

Выявленные замечания:

- Касание газопровода с электропроводом над кв. №46 и №48
- Касание газопровода с электропроводом между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-2

Проверка на герметичность

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3


к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

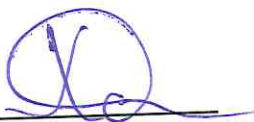

ПРОТОКОЛ №3-3

Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3

к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-4

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025гОбъект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5Подъезд № 3 к-во этажей 5

Произведена проверка измерение толщины стенки трубы прибором – толщиномер ультразвуковой А1207:

Таблица измерений УЗТ


Место контроля по длине трубы	№ замеров			
	1	2	3	4
Труба ДУ 40	4.55	4.10		

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-5

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3

к-во этажей 5

Произведена проверка измерение твердости металла газопроводов прибором – твердомер ультразвуковой ТКМ-459М

Таблица измерений твердости металла

Место контроля	Ср значение твердости НВ
Труба Ду 40	118

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-6

Проверка пассивной защиты газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3 к-во этажей 5


Произведена проверка пассивной защиты газопровода визуальным методом

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №3-7

Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3 к-во этажей 5

Контроль выполнен индикатором состояния электроизолирующих соединений

Выявление замечания:

-Контакт газопровод-гильза между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №3-8

Проверка капиллярного контроля

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 3

к-во этажей 5


Контроль капиллярным методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 18442-80

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №4-1

Визуально-измерительного контроля состояния газового оборудования и газопровода.

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4 к-во этажей 5

Газопровод выполнен из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75

Количество Ø20-20 шт

Количество Ø40-4 шт

Протяженность газопровода - 75,4 м

Визуально-измерительный контроль выполнен согласно РД 03-606-03; СП 62.13330.2011;
ГОСТ

16037-80.


Геометрические размеры сварных швов соответствуют ГОСТ 16037-80

Выявленные замечания:

-Касание газопровода с электропроводом над кв. №66

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

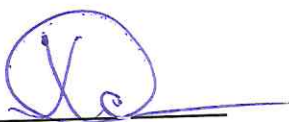

ПРОТОКОЛ №4-2

Проверка на герметичность

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4


к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

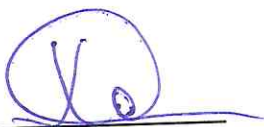

ПРОТОКОЛ №4-3

Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4


к-во этажей 5

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

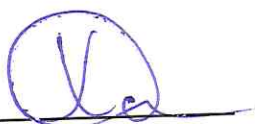

ПРОТОКОЛ №4-4

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025гОбъект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5Подъезд № 4к-во этажей 5Произведена проверка измерение толщины стенки трубы прибором – толщиномер
ультразвуковой А1207:

Таблица измерений УЗТ

Место контроля по длине трубы	№ замеров			
	1	2	3	4
Труба ДУ 40	3.34	3.36		

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №4-5

Проверка ультразвуковой толщинометрии стенок трубы газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4

к-во этажей 5

Произведена проверка измерение твердости металла газопроводов прибором – твердомер ультразвуковой ТКМ-459М

Таблица измерений твердости металла

Место контроля	Ср значение твердости НВ
Труба Ду 40	125

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №4-6

Проверка пассивной защиты газопровода

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4 к-во этажей 5

Произведена проверка пассивной защиты газопровода визуальным методом

Выявление замечания:

-Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев



ПРОТОКОЛ №4-7

Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4 к-во этажей 5

Контроль выполнен индикатором состояния электроизолирующих соединений

Выявление замечания:

-Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №68

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

ПРОТОКОЛ №4-8

Проверка капиллярного контроля

Дата контроля: 11.06.2025г

Объект контроля: ул. Бульвар Петухова, 5

Подъезд № 4

к-во этажей 5


Контроль капиллярным методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 18442-80

Выявление замечания:

-Замечаний нет

Контроль выполнил:

Дефектоскопист: В.А. Хахалев

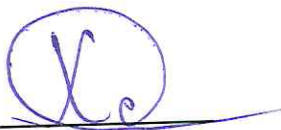

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0068-0580
о проверке знаний правил безопасности

Выдано Хахалеву Виктору Александровичу

Должность дефектоскопист

Место работы ООО «Фаворит»

в том, что он прошёл проверку знаний:

(1) «НП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»: ТР ТС 032/2013; РД 03-29-93; ГОСТ 50809-03; РД 157-04; ГОСТ Р 42-101-2003, СП 42-102-200, СП 62.13330.2017, ТР ТС 010/2011 и др. НП «Промышленные Технологии»

в комиссии ООО «НПЦ «Промышленные Технологии»

допущен в качестве Специалиста II уровня по неразрушающему контролю на объектах п.п. 1, 2

Основание: протокол № 090-23 от 28.03.25 г.

Председатель аттестационной комиссии

Система неразрушающего контроля Квалификационные системы оценки соответствия в области промышленной, информационной безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

№ ИОАП - 0068
ИЗДАНО 2021

ООО «Научно-технический центр «Промышленные Технологии»
Свидетельство об аккредитации № ИОАП-0068
от 29.01.2021 Срок действия до 29.01.2026

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0068-0580

Фамилия Хахалев

Имя Виктор

Отчество Александрович

Год рождения 1968

Подпись владельца




УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0068-0580
Экзамнаторы

(1) Оборудование, работающее под избыточным давлением

(2) Системы газоснабжения (газораспределения)

 Которобай С.В. (И.О.У.)

 Морозова А.С. (И.О.У.)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0068-0580

Уровень квалификации, метода (вида) контроля, назначения (направления) объектов контроля в соответствии с Приказом аттестации персонала в области неразрушающего контроля (С.Д.АПБ-02-2020). Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Метод(ы) контроля	ВИК		МК		ПМК		УК	
	МК	ГОД	МК	ГОД	МК	ГОД	МК	ГОД
1								
Оборудование								
2	03	2028			03	2028	03	2028
Оборудование					1, 2		1, 2	
3								
Оборудование								

Подпись руководителя Независимого органа

Адрес Независимого органа: г. Москва, д. 25, пом. 88

Сайт: Promtech.ru Телефон: +7(996)412-01-04 E-mail: Promtech@mail.ru

28 - марта 2025 г.

Система неразрушающего контроля Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

НОАП-0034
Аттестация
лиц

ООО «НУЦ «Качество»
Санкционировано об аккредитации
№ НОАП-0034 от 12.09.2023
Срок действия до 12.09.2028

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0034-78263-2024

Фамилия **МЕЖЕВИКИН**

Имя **КОНСТАНТИН**

Отчество **ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Год рождения 1993

Центр «Качество»

Подпись владельца

Г. П. Батов

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №0034-78263-2024

Уровень квалификации, метод (ов) контроля, наименование объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля СДАНК-02-2020

Исполнение удостоверения действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Метод (ов) контроля	ВНК		ПВК		УК	
	Мес.	Год	Мес.	Год	Мес.	Год
Уровень						
1						
Объекты контроля	07	2027	07	2027	07	2027
2						
Объекты контроля						
3						
Объекты контроля						

Подпись генерального директора

Дата выдачи: 26 июля 2024 г.

Адрес НОАП: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40-стр. 1, тел. 8 (495) 777-41-02

Для проверки подлинности удостоверения отсканируйте QR или зайдите на www.cenit-kachestvo.ru

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0034-78263-2024

о проверке знаний правил безопасности

Выдано **МЕЖЕВИКИН КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Должность **Начальник ЛНК**

Место работы **ИП Межевикин Константин Евгеньевич**

в том, что он прошел проверку знаний **ПР-03-02-01М, ФНПОИД, ФНПГР, ПП, ФНП АЭС, ТР ТС 010/2011**

в комиссии **ООО «НУЦ «Качество»** допущен в качестве специалиста **НК** Цуровца

объекты контроля: **1.2**

Основание: протокол № **302-2024** от **26.07.2024**

Председатель аттестационной комиссии

Г. П. Батов

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0034-78263-2024

1. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕЕ ПОД КОМПАКТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
2. СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЭКЗАМЕНАТОР

АНДРЕЕВ А. Г.

ООО «ИНТЕКО» Главная-1

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 01-10857-2-1-24-33

29 августа 2024 г.

г.Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ красносельский

Председатель:

И.Ю. Говорухин

Начальник отдела стандартизации и контроля

Секретарь:

И.В. Найденов

Специалист по ОТ и ПБ

Члены комиссии:

Инженер

Инженер-технолог

Главный инженер

Заместитель главного инженера

А.В. Семьянов

А.А. Свинцов

В.В. Боровик

Д.В. Дядя

Проведена аттестация специалистов организации

ООО «ИНТЕКО» (ИНН:7708424909)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Данилов Михаил Владимирович	Мастер	первичная	сдано 1.	сдано 7.1. сдано 7.3.		

Председатель:

/И.Ю. Говорухин/

Члены комиссии:

/А.В. Семьянов/

/А.А. Свинцов/

/В.В. Боровик/

/Д.В. Дядя/

Секретарь:

/И.В. Найденов/

(Отметка о невозможности проведения аттестации)

В связи с

820455200012908241146

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ ЛНК-089А0452

Независимый орган по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-учебный центр «Качество»
(Свидетельство об аккредитации № 10189 от 02.03.2023 г.)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Индивидуальный предприниматель
Межевикин Константин Евгеньевич
(ИП Межевикин Константин Евгеньевич)
Юридический адрес: 644029, Омская область, г.о. город Омск, улица Нефтезаводская, дом 3,
комната 9/2.

Лаборатория неразрушающего контроля

Адрес лаборатории: 644034, Омская область, город Омск, улица Вавилова, дом 242.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

требованиям Системы неразрушающего контроля
Области аттестации согласно приложению

Действительно с 20.09.2024 г.
до 20.09.2027 г.

без приложения недействительно
(приложение на 1 листе)



Руководитель Независимого органа

С.Г. Копытов

№ 10189-(1)-3228

**Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-учебный центр «Качество»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 20.09.2024 г.
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
№ ЛНК-089А0452
от 20.09.2024 г.

На 1 листе

Лист 1

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

- | № п/п | Объекты контроля |
|--------|---|
| 1. | Оборудование, работающее под избыточным давлением. |
| 2. | Системы газоснабжения (газораспределения): |
| 2.1. | Наружные газопроводы: |
| 2.1.1. | Наружные газопроводы стальные. |
| 2.1.2. | Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов. |
| 2.2. | Внутренние газопроводы стальные. |
| 2.3. | Детали и узлы, газовое оборудование. |

- | № п/п | Виды (методы) контроля |
|-------|--|
| 2. | Ультразвуковой (УК): |
| 2.1. | Ультразвуковая дефектоскопия (кроме объектов контроля п. 2.1.2). |
| 2.2. | Ультразвуковая толщинометрия (кроме объектов контроля п. 2.1.2). |
| 6. | Проникающими веществами: |
| 6.1. | Капиллярный (ПВК). |
| 11. | Визуальный и измерительный (ВИК). |

- | № п/п | Виды деятельности |
|-------|--|
| 1. | Изготовление |
| 2. | Строительство |
| 3. | Монтаж |
| 4. | Ремонт |
| 5. | Реконструкция |
| 7. | Техническое диагностирование, обследование, экспертиза |
| 8. | Техническое освидетельствование |

Места проведения неразрушающего контроля: стационарные, в полевых условиях.
Протокол заседания Комиссии по аттестации № ЛНК-150 от 20.09.2024 г.

Условие действия Свидетельства:

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатов инспекционного контроля.



Руководитель Независимого органа

С.Г. Копытов

С.Г. Копытов

№ 10189-(2)-5603

Перечень оборудования

№ пп	Наименование и тип (обозначение)
1	Толщиномер ультразвуковой А1207
2	Течеискатель testo 316-2
3	Комплект для визуального контроля ВИК «Искатель-2»:
	— универсальный шаблон сварщика УШС-3
	— лупа измерительная ЛИ-1-10х
	— лупа просмотровая ЛП-1-8х
	— штангенциркуль ШЦ I-125-0,1
	— линейка измерительная
	— рулетка измерительная 3м
	— зеркало
4	Угловая шлифовальная машина Makita
5	Аэрозольный дефектоскопический комплект (ПВК)
	— магнитопорошковый дефектоскоп МАГЕСТ-01
	— магнитная суспензия (NRF 101, NRS 103) Helling
	— пенетрант U87 Helling
	— очиститель (NR 107, U87) Helling
6	— проявитель U89 Helling
	Дефектоскоп ультразвуковой А1211 Mini
7	Цифровой мультиметр Mast'ech M266C
8	Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М

Дефектная ведомость

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 5

к-во этажей: 5 к-во подъездов: 4

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 3

№ пп	Подъезд №-1		Длина газопровода		Кол-во стояков в подъез.	Кол-во	
			В подъезде (м)	итого(м)		гильз	кранов, диаметр
1			10,3	63,6	3	24	Ø20 – 17 Ø40 – 4
2	Протокол №1-1	ВИК состояния газового оборудования и газопровода		- Касание газопровода с электропроводом над кв. №7			
3	Протокол №1-2	Проверка на герметичность		- Замечаний нет			
4	Протокол №1-3	Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры		- Замечаний нет			
5	Протокол №1-4; 1-5	УЗТ стенок трубы газопровода		д40 3.19 4.55		д40 115	
6	Протокол №1-6	Проверка пассивной защиты газопровода		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом			
7	Протокол №1-7	Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)		- Разрушение заделки гильзы между 1-м и 2-м этажом			
8	Протокол №1-8	Проведение капиллярного контроля		- Замечаний нет			

Исполнитель: _____

Дата: 11.06.2025г

Дефектная ведомость

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 5

к-во этажей: 5 к-во подъездов: 4

Адрес: ул. Бульвар Котукова, 3

№ пп	Подъезд №-2		Длина газопровода		Кол-во стояков в подъез.	Кол-во	
			В подъезде (м)	итого(м)		гильз	кранов, диаметр
1			10,3	64,7	3	24	Ø20 – 18 Ø40 – 4
2	Протокол №1-1	ВИК состояния газового оборудования и газопровода		- Касание газопровода с электропроводом над кв. №26 и №27			
3	Протокол №1-2	Проверка на герметичность		- Замечаний нет			
4	Протокол №1-3	Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры		- Замечаний нет			
5	Протокол №1-4; 1-5	УЗТ стенок трубы газопровода		д40 4.29 4.18		д40 114	
6	Протокол №1-6	Проверка пассивной защиты газопровода		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом			
7	Протокол №1-7	Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)		- Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №26			
8	Протокол №1-8	Проведение капиллярного контроля		- Замечаний нет			

Исполнитель: _____

Дата: 11.06.2025г

Дефектная ведомость

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 5

к-во этажей: 5 к-во подъездов: 4

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 3

№ пп	Подъезд №-3		Длина газопровода		Кол-во стояков в подъез.	Кол-во	
			В подъезде (м)	итого(м)		гильз	кранов, диаметр
1			11,1	75,6	3	27	Ø20 – 20 Ø40 – 4
2	Протокол №1-1	ВИК состояния газового оборудования и газопровода		- Касание газопровода с электропроводом над кв. №46 и №48 - Касание газопровода с электропроводом между 1-м и 2-м этажом			
3	Протокол №1-2	Проверка на герметичность		- Замечаний нет			
4	Протокол №1-3	Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры		- Замечаний нет			
5	Протокол №1-4; 1-5	УЗТ стенок трубы газопровода		д40 4.55 4.10		д40 118	
6	Протокол №1-6	Проверка пассивной защиты газопровода		- Замечаний нет			
7	Протокол №1-7	Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)		- Контакт газопровод-гильза между 1-м и 2-м этажом			
8	Протокол №1-8	Проведение капиллярного контроля		- Замечаний нет			

Исполнитель: _____

Дата: 11.06.2025г

Дефектная ведомость

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 5

к-во этажей: 5 к-во подъездов: 4

Адрес: ул. Бульвар Петухова, 8

№ пп	Подъезд №-4		Длина газопровода		Кол-во стояков в подъез.	Кол-во	
			В подъезде (м)	итого(м)		гильз	кранов, диаметр
1			10,8	75,4	3	27	Ø20 – 20 Ø40 – 4
2	Протокол №1-1	ВИК состояния газового оборудования и газопровода		- Касание газопровода с электропроводом над кв. №66			
3	Протокол №1-2	Проверка на герметичность		- Замечаний нет			
4	Протокол №1-3	Проверка работоспособности/функционирования технических устройств, запорной и регулирующей арматуры		- Замечаний нет			
5	Протокол №1-4; 1-5	УЗТ стенок трубы газопровода		д40 3.34 3.36		д40 125	
6	Протокол №1-6	Проверка пассивной защиты газопровода		- Нарушение изоляционного покрытия между 1-м и 2-м этажом			
7	Протокол №1-7	Проверка отсутствия контакта (газопровод-гильза)		- Разрушение заделки гильзы на вводе в кв. №68			
8	Протокол №1-8	Проведение капиллярного контроля		- Замечаний нет			

Исполнитель: _____ Дата: 11.06.2025г